STACKFORCE

栈擎

轻量机器人开发平台

6010 一体化关节电机


使用说明

目录

第-	→草	电机规格参数	1 -
	1. 1	电机尺寸	1 -
	1.2	电气特性	2 -
第_	二章	电机接口	3 -
	2. 1	电源供电接口与 CAN 接口	3 -
	2.2	RGB 指示灯	3 -
	2. 3	CAN 总线终端电阻开关	3 -
	2.4	串口通信端口	4 -
第三	三章	CAN 通信协议及说明	5 -
	3. 1	电机反馈帧(心跳包)	5 -
	3. 2	MIT 模式控制帧	6 -
		3.2.1 MIT 模式介绍	6 -
		3.2.2 MIT 模式命令信号	7 -
	3. 3	重启电机	9 -
	3.4	使能电机	9 -
	3. 5	失能电机	9 -
	3.6	位置零点	9 -
第四	日章	串口通信 1	LO -
	4. 1	串口工具	LO -
	4. 2	修改 CANID 1	LO -
	4.3	修改 CAN 模式 1	l1 -

第一章 电机规格参数

1.1 电机尺寸

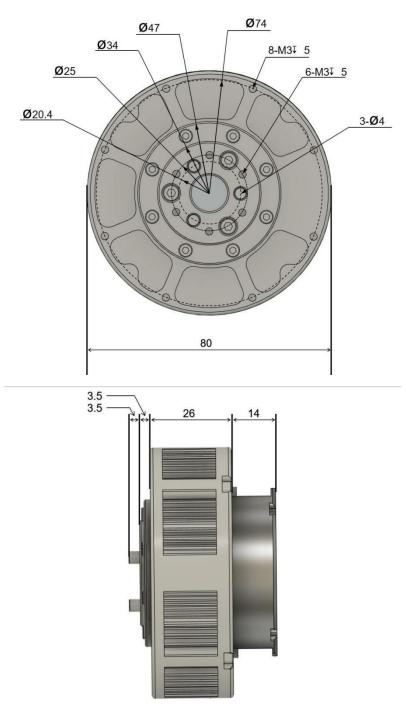

单位: mm


1.2 电气特性

第二章 电机接口

2.1 电源供电接口与 CAN 接口

本关节电机的电源接口与 CAN 通信的接口集成在了同一个端子上,这个端子的型号为 XT30(2+2),下图所示。



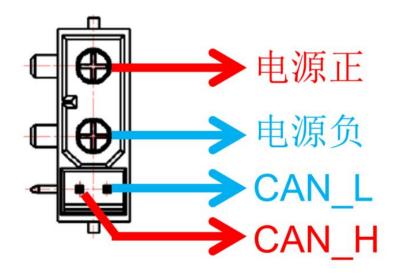


2.2 RGB 指示灯

RGB 亮红灯, 电机处于失能状态。 RGB 亮绿灯, 电机处于使能状态。

2.3 CAN 总线终端电阻开关

本关节电机在驱动板中集成了 120 Ω 的 CAN 通信终端电阻, 该终端电阻的选择波动


开关位于电源端子的背面,如下图所示。

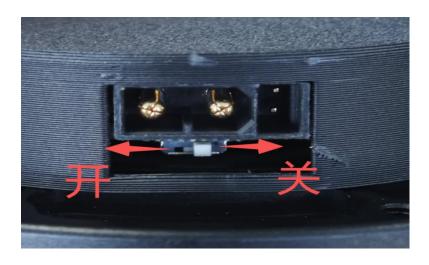

2.4 串口通信端口

本关节电机具备串口通信端口,同时该端口可用于升级固件与配置,端子型号为SH1.0 6p 端子,如下图所示。



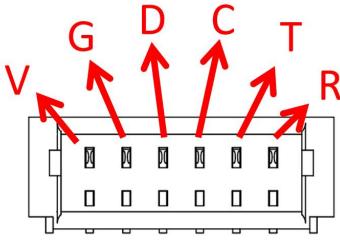

第三章 CAN 通信协议及说明

电机出厂已校准好,发送控制帧即可使用,电机默认使用 CAN 标准帧格式,固定波特率为 1Mbps,可通过串口切换 FDCAN 通信,FDCAN 固定波特率为 5MBPS。下面按功能分为控制帧和反馈帧,控制帧及主设备发送给电机的控制命令,反馈帧为电机向主设备发送电机的状态数据。

PS: 电机出厂默认电机 ID 号为 0X01。

3.1 电机反馈帧(心跳包)

电机反馈帧 ID 由命令 ID 0x780 + 电机 ID 组成(假如电机 ID 为 0x01,则反馈帧 ID = 0x781),电机需要使能后才会回传反馈帧,反馈内容包括电机输出轴的位置、速度、扭矩和温度信息,帧格式定义为:

帧 ID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byt	Byte4		Byte6	Byte7
ID	待定	POS[15:8]	POS[7:0]	VEL[11:4]	VEL[3;0]	T[11:8]	T[7;0]	TMos	TMotor

其中:

- POS --表示电机的位置信息(单位 rad)
- VEL --表示电机的速度信息(单位 rad/s)
- T --表示电机的扭矩信息(单位 Nm)
- TMos —表示驱动上的 MOS 温度(单位℃)
- TMotor —表示电机内部线圈的温度(单位℃)

例:

其中位置采用 16 位数据,速度和扭矩均使用 12 位,温度则使用 8 位,下面以电机回传的反馈帧为例说明如何换算,如下:

帧ID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byt	e4	Byte5	Byte6	Byte7
781	01	7F	A6	7 F	F8	3	16	4B	44
对应十 六进制	[]	Pos=	0x7FA6	Vel=0x'	Ve1=0x7FF		T=0x816	TMos=0x4B	TMotor=0x44
对应 十进制	[]	Pos	=32678	Ve1=20	47		T=2070	TMos=75	TMotor=68

```
-12.56f,
               float posMin;
12.56f,
               float posMax;
                               rad
-45.0f
               float velMin;
                              rad/s
               float velMax;
45. Of,
                              rad/s
              float kpMin;
0.0f,
500.0f,
               float kpMax;
0. Of,
               float kdMin;
5. Of.
               float kdMax:
-18.0f,
               float torMin;
18.0f,
               float torMax;
0.0f,
               float tempMin:
100. Of.
              float tempMax;
```

```
float uint_to_float(uint32_t x_int, float x_min, float x_max, int bits)

{
    float span = x_max - x_min;
    float offset = x_min;
    return ((float)x_int)*span/((float)((1<<bits)-1)) + offset;
}</pre>
```

基于 "线性映射"的关系,根据参数设定范围,带入uint_to_flaot 函数,将反馈报文换算出对应的数据:

```
POS = (32678 * 12.56 * 2 / 2^16) - 12.56 \approx -0.034rad Vel = (2047 * 45.0 * 2 / 2^12) - 45.0 \approx 0rad/s T = (2070 * 18.0 * 2 / 2^12) - 18.0 \approx 0.198Nm TMOS = 75 * 100 / 2^8 \approx 29.41°C TMOTOR = 68 * 100 / 2^8 \approx 26.67°C
```

3.2 MIT 模式控制帧

3.2.1 MIT 模式介绍

MIT 模式可实现 力矩、位置、速度三者混合控制。位置环与速度环是并联形式,位置环与速度环的输出值与前馈力矩 tff 相加得到参考力矩 Tref 具体控制式子如下:

$$Tref = kp * (pdes - \theta m) + kd * (vdes - d\theta m) + tff$$

其中:

- *t_{ref}*: 参考力矩,单位 N/m;
- k_n : 位置增益;
- *k_d*: 速度增益;
- p_{des} : 电机输出轴的期望位置,单位 rad;
- θ_m : 电机输出轴输出轴的当前位置,单位 rad;
- v_{des} : 电机输出轴的期望速度,单位 rad/s;
- $d\theta_m$: 电机输出轴的当前速度,单位 rad/s;
- *t_{ff}*: 前馈力矩,单位 N/m;

在 MIT 模式使用上, 值得注意以下几点:

- 1. 当 k_p =0, $k_d \neq 0$ 时: 匀速转动控制
 - 控制特性: 给定目标速度 v_{des} , 可实现电机匀速转动
 - 存在问题:
 - . 匀速转动过程中存在静差(实际速度与目标速度的偏差)。
 - . 此外 k_d 不宜过大,若 k_d 过大,系统阻尼过强,会引起电机震荡(速度剧烈波动)。
- 2. 当 k_p =0, k_d =0 时: 输出恒定力矩
 - · 控制特性: 给定tff即可实现电机持续输出恒定扭矩。
 - 局限性:
 - · 当电机空转或负载较小时,如果给定 t_{ff} 较大,电机会持续加速直到最大速度,但此时无法达到目标力矩 t_{ff} 。
 - . 原因: 扭矩未被负载消耗,全部转化为加速度,导致速度饱和而力矩不足。
- 3. 当 $k_p \neq 0$, $k_d = 0$ 时:位置控制震荡风险
 - 控制特性:给定目标位置p_{des}可电机转动固定位置,有震荡情况。
 - 存在问题:
 - . 对位置进行控制时,若 k_d =0,系统缺少微分阻尼作用,会引发电机 剧烈 震荡甚至失控。
 - . 原理说明:比例控制k_p仅根据位置误差调节力矩,缺乏对于速度变化的抑制能力,导致系统动态响应过冲后无法快速稳定。
- 4. 当 $k_p \neq 0$, $k_d \neq 0$ 时:复合控制场景
 - 这里下面简单介绍两种情况:
 - (1)、期望位置p_{des}为常量,期望速度v_{des}为0时:定点控制
 - . 控制特性: 实际位置趋近于 p_{des} , 实际速度 d^{θ} m趋近于 0, 实现位置定点稳定。
 - (2)、 p_{des} 是随时间变化的连续可导函数时,同时 v_{des} 是 p_{des} 的导数:位置与速度跟踪控制
 - · 控制特性: 电机按 v_{des} 跟踪旋转,并且精确跟随 p_{des} 的角度变化,实现位置与速度的双重跟踪。

3.2.2 MIT 模式命令信号

该帧为电机控制帧, 帧 ID 由命令 ID 0x200+电机 ID 组成(假如电机 ID 为 0x01,

则帧 ID=0x201),如下:

帧 ID	Byte0	Byte1	Byte2	Byt	te3	Byte4	Byte5	Byt	e6	Byte7
ID	p_des	p_des	v_des	v_des	Kp	Kp	Kd	Kd	t_ff	t_ff
	[15:8]	[7:0]	[11:4]	[3:0]	[11:8]	[7;0]	[11;4]	[3:0]	[11:8]	[7:0]

其中:

- p des: 位置给定(单位: rad)
- v des: 速度给定(单位: rad/s)
- Kp: 位置比例系数
- Kd: 速度比例系数
- t ff: 前馈转矩给定值(单位: N.M)

例:

将五个参数按位组合放在 8 个字节中,位置占 16 位,速度占 12 位,Kp 占 12 位,Kd 占 12 位,前馈力矩占 12 位,下面以 MIT 控制速度为例说明如何换算,如下:

其中,位置为 0,不做控制;速度为 10rad/s; Kp 为 0,位置不做增益; Kd 为 1;前馈力矩为 0。

```
-12.56f,
           // float posMin; rad
12.56f,
           // float posMax; rad
// float velMin; rad,
-45.0f,
                                 rad/s
45.0f,
           // float velMax; rad/s
0.0f,
           // float kpMin;
// float kpMax;
500.0f,
              float kdMin;
0.0f,
           11
5.0f,
           // float kdMax;
-18.0f,
           11
                float torMin;
           // float torMax;
18.0f,
```

```
uint16_t float_to_uint(float x, float x_min, float x_max, uint8_t bits){
   float span = x_max - x_min;
   float offset = x_min;
   return (uint16_t) ((x-offset)*((float)((1<<bits)-1))/span);
}</pre>
```

基于 "线性映射"的关系,根据参数设定范围,带入 flaot_to_uint 函数,将需要发送的 MIT 信息换算一下:

```
p_des = (0-(-12.56))*((2^16-1)/25.12) \approx 32,767=0x7FFF

v_des = (10-(-45))*((2^12-1)/90) \approx 2,502=0x9C6

Kp = (0-0)*((2^12-1)/500)=0=0x000

Kd = (1-0)*((2^12-1)/5) \approx 819=0x333

t ff = (0-(-18))*((2^12-1)/36) \approx 2027=0x7FF
```

STRCKFORCE

帧	ђ ID	Byte0	Byte1	Byte2	Byt	te3	Byte4	Byte5	Ву	te6	Byte7
		p_des=	0x7FFF	v_des=0x	_des=0x9AB		p=0x000	Kd=0x333		t_ff=0x7FF	
2	201	0x7F	0xFF	0x9C	0x	60	0x00	0x33	02	x37	0xFF

3.3 重启电机

发送该控制帧电机会重新启动。帧 ID 由命令 ID 0x00 + 电机 ID (假如电机 ID 为 0x01, 即帧 ID 为 0x01),如下:

帧 ID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
ID	FF	FB						

3.4 使能电机

电机上电默认失能状态,需要发送"使能"帧才可以控制。帧 ID 由命令 ID 0x00 + 电机 ID (假如电机 ID 为 0x01, 即帧 ID 为 0x01),如下:

帧 ID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
ID	FF	FC						

3.5 失能电机

电机上电默认失能状态。帧 ID 由命令 ID 0x00 + 电机 ID (假如电机 ID 为 0x01, 即帧 ID 为 0x01),发送该命令可使电机失能,如下:

帧 ID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
ID	FF	FD						

3.6 位置零点

发送该帧会设置当前位置为零点,且掉电不丢失。帧 ID 由命令 ID 0x00 + 电机

STRCKFORCE

ID (假如电机 ID 为 0x01,即帧 ID 为 0x01),如下:


帧 ID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
ID	FF	FE						

第四章 串口通信


电机的 CANID 与 CANMode 都是通过串口进行修改,电机出厂默认 CANID 为 0x01, CANMode 为 CAN2. 0 1Mbps。

4.1 串口工具

由上 2.4 章节所示接口,依次将 V,G,T,R 连接到串口通信模块的 VCC (3.3V),GND,RX,TX (RX 与 TX 要交差连接)。如下图所示:

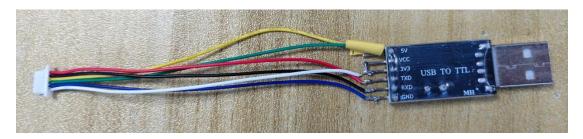

4.2 修改 CANID: (串口波特率为 1Mbps)

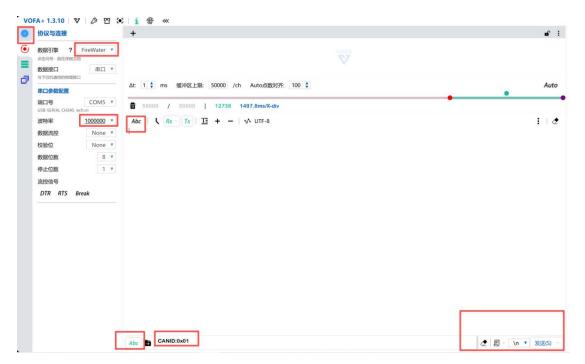

发送的 CANID 是 Ox**, 设置的 ID 就是 Ox**, 最大不能超过 Ox7F。设置 CANID 成功 后会打印如下日志:

CANID:0x02

Set Success: CAN ID = 0x02

CAN ID = 0x02CAN Mode = CAN

Control Mode: MIT Mode

Encoder:1

4.3 修改 CAN 模式:

串口发送 CANMODE: 0 或 CANMODE: 1

CANMODE: 0 为 CAN2. 0 模式(1Mbps), CANMODE: 1 为 CANFD 模式(5Mbps)。

修改 CAM 模式成功如下图所示:

